

# DICA de REPARAÇÃO 02 | 2009

Equipamento Eléctrico

Reparar mais depressa com Hella Gutmann Solutions



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Marca:          | Jaguar                 |
| Modelo:         | X-Type e S-Type        |
| Especificação:  | A partir de VIN C00294 |
| Motor:          | Motor a gasolina       |
| Ano de fabrico: | A partir de 2000       |

#### Problemática:

O avisador (MIL) acende com ‚verificar motor‘.

#### Memória de avarias:

P0341, equivalente a ‚sensor CMP banco 1‘, P0346, equivalente a ‚sensor CMP banco 2‘ e P0343, equivalente a ‚sensor da árvore de cames‘.

#### Primeira medida da oficina:

Troca do sensor da árvore de cames e apagar o código de erro. No entanto, após alguns momentos acende-se a MIL e os códigos de erro surgem de novo.

#### Dica do Callcenter técnico:

Neste caso, as velas de ignição devem ser desmontadas e examinadas quanto à sua resistência elevada. Pois se o seu valor de resistência descer abaixo 1.000 ohm, surgem falhas de ignição que podem levar o diagnóstico de OBD do próprio veículo a uma posição de árvore de cames errada.

#### Modo de proceder:

Em caso de se detectar um estado das velas de ignição deficiente, aconselha-se a troca das mesmas por velas com referência Jaguar-Tipo XW 4E – 12405 ou velas NGK do tipo PTR6D-13.

#### Gutmann Messtechnik AG Sucursal Portugal

Praceta António Correia de Carvalho, N.º 40 · 4400-022 – Vila Nova de Gaia

T 00351 223 74 74 20

Mail [portugal@hella-gutmann.com](mailto:portugal@hella-gutmann.com)

F 00351 223 74 74 29

Web [www.hella-gutmann.com](http://www.hella-gutmann.com)